


A Pioneer introduziu algumas mudanças referentes a *entrada WR* (Wired Remote) em seus DVDs a partir da linha 2013 (o segundo número do modelo é 5 ou 6, por exemplo: AVH-X1680DVD, AVH-X5550BT, etc)

Infelizmente, agora não basta apenas conectar o plugue P2 da interface ao DVD para que esta funcione. Também há alguns casos de aparelhos (principalmente os de *origem Paraguaia*, com final 50 no modelo – AVH-X1650DVD) que mesmo após o procedimento abaixo *não ativaram* o menu Steering Wheel Controls / Controle de Volante, impossibilitando a configuração.

Este é um problema do DVD, e não da interface. A única solução até o momento é usar uma interface via Infravermelho. Esperamos que a Pioneer lance uma atualização de software que corrija o problema em breve.

#### PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO DA ENTRADA WIRED REMOTE:

- Faça toda a instalação da interface normalmente, inclusive a ligação do P2 na WR;
- Desligue o conector principal de alimentação do DVD, espere alguns segundos e ligue novamente;
- Com o pós-chave do DVD *desligado*, pressione a tecla RESET (geralmente no canto superior esquerdo, na frente do DVD);
- Religue o pós-chave, ligue o DVD e entre no menu Configurações de Sistema;
- Escolha Steering Wheel Controls / Controle de Volante;

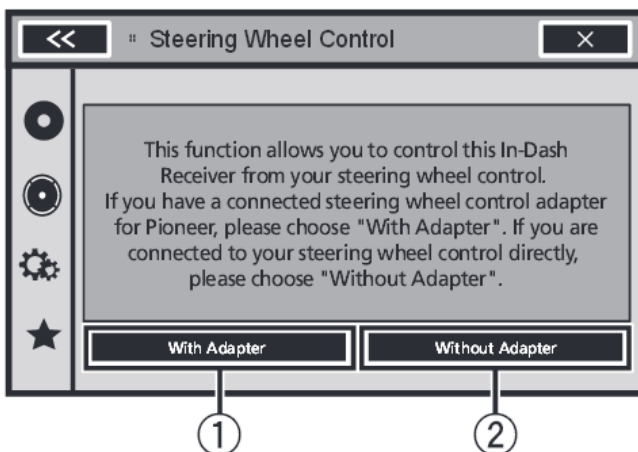

- Escolha With Adapter / Com Adaptador;
- Aguarde o final da configuração;

\*\*\*